

دستگاه جوش اینورتر




دفترچه راهنمای

TIG 200 P



اخطار : کلیه حق و حقوق چاپ و انتشار این دفترچه مربوط به ایران ترانس می باشد ، لذا هر گونه سوء استفاده از آن پیگرد قانونی دارد .

طريقه نصب :

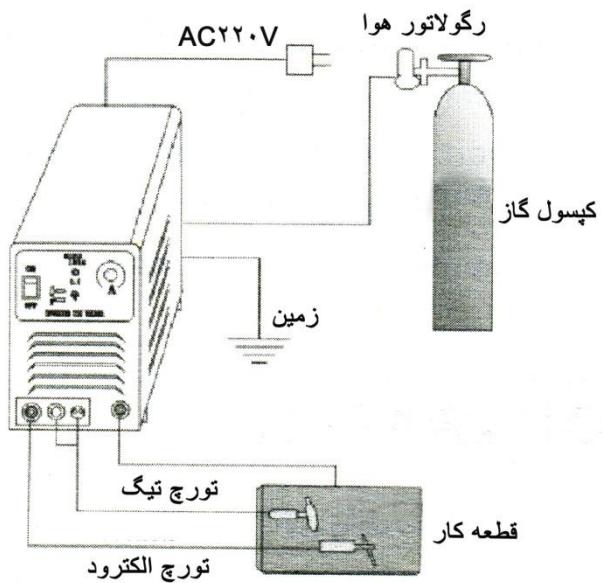

دستورالعمل های TIG200P

دستگاه جوش TIG200P ، دستگاه جوشی است پالسی که دارای قابلیت های جوشکاری الکترود و آرگون می باشد . این دستگاه بسیار پیشرفته و در آن از تکنولوژی IGBT استفاده شده است . این دستگاه دارای قابلیت های انجام عملیات پیش گاز ، پس گاز ، تنظیم جریان ، تنظیم سطح سرآشیبی جریان ، کنترل از راه دور ، شروع قوس اتوماتیک و تمیز کنندگی سطح می باشد .


مشخصات فنی TIG200P

مشخصات فنی	
ولتاژ توان ورودی (V,HZ)	220 ± 15، 50/60 سه فاز
ظرفیت توان ورودی نامی (KVA)	4.5
ولتاژ بدون بار (V)	43
حدود قابل تنظیم (A)	5-200
ولتاژ خروجی نامی (V)	18
سیکل کار نامی (%)	60
مصرف در حالت بی باری (W)	40
بازدھی (%)	85
ضریب توان (cosφ)	0.93
زمان پس گاز (S)	2-10
زمان افت جریان (S)	0-5
فرکانس حرکت جریان (HZ)	MH 50-200 ، LH 0.5-2
جریان پایه (%)	10-90
وزن (Kg)	13
ابعاد (mm)	670×633×335
کلاس عایقی	F
کلاس حفاظتی	IP23
شیوه شروع قوس	HF
ضخامت قابل جوشکاری (mm)	0.3-8

نصب و راه اندازی :

- ۱) گاز (باد) را متصل نمایید .
- ۲) اتصال زمین را متصل نمایید .
- ۳) تورچ مورد نظر را متصل نمایید .
- ۴) سیم های دستگاه را به منبع تغذیه متصل نمایید ، در این هنگام نصب به اتمام رسیده و می توانید شروع بکار کنید .

عملکرد دستگاه :

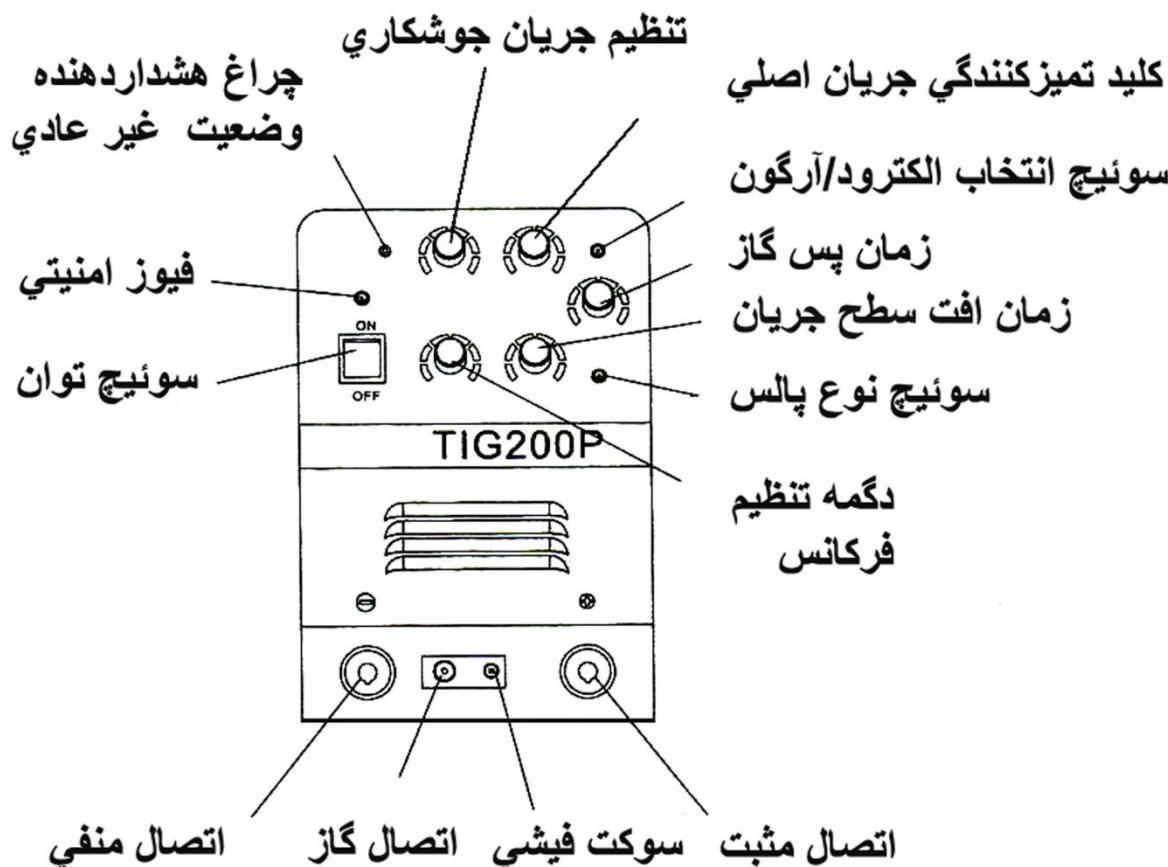

در حالت تیگ :

- سوئیچ توان را در روی صفحه جلویی روشن کنید.
- شیر کپسول گاز را باز کنید و حجم گاز را به اندازه نیاز تنظیم کنید.
- کلید دو وضعیتی MMA/TIG را در حالت TIG قرار دهید.
- کلید چند وضعیتی "تغییر پالس" در حالت "پایین" بدون پالس، در حالت "متوسط" فرکانس پالس متوسط و در حالت "بالا" فرکانس پالس پایین را نشان می دهد.
- مقدار پیک و مقدار آتش دستگاه را با توجه قطعه کار انتخاب کنید. (در حالت الکتروود مقدار پیک و آتش وجود ندارد)
- دکمه تورج را فشار دهید، شیر برقی شروع بکار می کند، صدای آزاد کردن الکتریسیته به گوش می رسد. ضمناً گاز از نازل خارج می شود.

در حالت الکتروود :

- سوئیچ توان را در روی صفحه جلویی روشن کنید. چراغ توان روشن می شود و فن شروع بکار می کند.
- دکمه MMA در حالت MMA قرار دهید، دکمه های "pulse exchange" (تغییر پالس) و "down-slope" (سطح میرایی) غیر فعال می شوند.

۳) جریان جوشکاری مربوطه را با توجه به کلفتی قطعه کار تنظیم نماید.

مشکلاتی که ممکن است در طول جوشکاری با آن مواجه شوید:

۱) نقاط جوشکاری سیاه

به معنای آن است که نقاط جوشکاری خیلی خوب پوشش داده نشده و اکسیده شده است، می توانید موارد زیر را انجام دهید:

(الف) مطمئن شوید که شیر کپسول گاز باز است و فشار کافی دارد. اگر فشار کمتر از ۰.۵ MPA باشد، لازم است که کپسول تعویض گردد.

(ب) چاک کنید که آیا حجم گاز وجود دارد و مقدار آن به اندازه باشد. برای نگهداری و صرفه جویی در گاز، شما می توانید حجم های مختلف را با توجه به جریان جوشکاری مختلف انتخاب نمایید، اما جریان خیلی کم سبب آن می شود که گاز محافظه به اندازه کافی برای پوشش تمام نقاط جوشکاری نباشد. ما به شما پیشنهاد می کنیم که از حجم کمتر از ۵ L/min استفاده نمایید.

(ج) آسان ترین راه برای تست کردن که آیا گاز وجود دارد یا نه از طریق احساس کردن آن با دست است و نگاه کنید که آیا شلنگ قطع است یا نه. اگر شلنگ گاز درست محکم نشده باشد یا اگر گاز خالص نباشد باعث جوشکاری بد می شود.

(د) اگر تهویه هوا هم بیش از حد استاندارد باشد سبب بازدهی بد جوشکاری می شود.

(ه) تنظیمات پهنهای تمیزکاری بیش از حد کوتاه است.

۲) برای شروع قوس بسیار مشکل است اما برای قطع کردن

(الف) مطمئن شوید تنگستنی که استفاده می کنید از کیفیت خوبی برخوردار است، زیرا وقتی از کیفیت پایین برخوردار باشد، در آزاد کردن الکتریسیته ضعیف عمل می کند.

(ب) تنگستنی که ترمیナル آن بصورت عمودی نیست برای شروع قوس به مشکل بر می خورد و سبیناپیداری قوس می شود.

۳) جریان جوشکاری در طول کار ناپایدار است

علت ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

(الف) ولتاژ شبکه الکتریسیته تغییر یافته است.

(ب) مشکلات شبکه برق یا دیگر تجهیزات الکتریسیته

احتیاطات و پیشگیری ها

۱) محیط کاری

(الف) در محیط های خشک، رطوبت می باشی ۸۰% ≤ باشد.

(ب) دمای محیط می باشی ما بین ۱۰ C - + 40 C .

(ج) از کار کردن در محیط های آفتتابی و بارانی دوری کنید.

- د) از کار کردن در محیط های پر از گرد و غبار و گاز های فاسد دوری کنید .
ه) از کار کردن در محیط های که تهویه هوای آن بیش از حد قوی است دوری کنید .

نکات اینمی :

۱) تهویه هوای خوب

این دستگاه از نظر حجم کوچک است ، از نظر ساختمان تنگ و جریان خروجی بزرگی دارد . بنابراین تهویه هوای معمولی نمی تواند نیاز های گردش هوای آنرا تامین نماید و در این دستگاهها از فن های مخصوص برای عمل خنک کنندگی استفاده شده است . ضمنا از پوشاندن دستگاه توسط کاور های مختلف خودداری کنید و فاصله دستگاه نسبت به محیط اطرافش 30 cm باید باشد .

۲) از اضافه بار بپرهیزید

اضافه بار منوع و گرنه دستگاه در حین کار ناگهان قطع خواهد شد . این بخاطر آنست که رله های محافظ در وضعیت اضافه بار عمل خواهند کرد . در این وضعیت ، نیازی به قطع توان ورودی دستگاه وجود ندارد بلکه بگذارید فن بخوبی کار کند تا دمای داخلی دستگاه کاهش یابد . اگر دمای دستگاه به حالت عادی برگردد ، دستگاه مجددا به کار خواهد افتاد .

۳) از اضافه ولتاژ بپرهیزید

محدوده ولتاژ توان دستگاه جوش در جدول مشخصات فنی آن بخوبی مشخص شده است ، در این شرایط ، ولتاژ ورودی طوری انتخاب شده است که جریان جوشکاری را تضمین می کند بطوریکه اجازه ندهد مقدار آن از حد مجاز تجاوز کند . لطفا مراقب باشید زیرا اضافه ولتاژ آسیب زیادی به قسمت های داخلی دستگاه می رساند .

۴) اتصال زمین

هر دستگاه جوش یک پیچ مخصوص اتصال زمین دارد که توسط یک علامت زمین مشخص شده است . لطفا یک کابل 10mm انتخاب کنید و اتصال زمین را به شبکه زمین متصل نمایید تا از اتصال کوتاههای ناشی از نشت الکتریسیته و الکتریسیته ساکن جلوگیری کند .

۵) خطر شوک الکتریسیته

در زمانی که دستگاه در حال کار می باشد به ترمینال خروجی دست نزنید زیرا سبب برق گرفتگی می شود .

تعمیر و نگهداری

- (۱) گرد و غبار را توسط کمپرسور هوا ی خشک در فواصل زمانی معین از دستگاه جدا کنید . اگر فضای محیط کار دارای دود سنگین و مواد شیمیایی باشد ، دستگاه جوش می بایستی هفته ای یک بار تمیز شود .
- (۲) فشار هوای کمپرسور می بایستی طوری تنظیم شود که به قطعات داخلی دستگاه بخصوص قطعات کوچک آسیب نرساند .
- (۳) اتصال های داخلی دستگاه را بخوبی بررسی کنید اعم از اتصال های گاز و فیش های مختلف دستگاه و اگر هر کدام از آنها شل شده باشند ، آنها را محکم کنید . اگر اتصال ها اکسیده شده باشند ، محل را توسط کاغذ سمباده نرم تمیز کرده و مجددا اتصال را برقرار سازید .
- (۴) دستگاه باید از باران و آب بدور باشد و اگر بدرون دستگاه نفوذ کرد ، آنرا با سرعت خشک نمایید و عایق بندی آنرا توسط مگامتر کنترل نمایید (بخصوص ما بین اتصالات را بخوبی تست کنید) و در پایان فقط موقعی که مورد غیر عادی مشاهده نکردید به جوشکاری ادامه دهید .
- (۵) اگر از دستگاه جوش برای مدت طولانی استفاده نمی کنید ، آنرا در کارتون خودش قرار دهید و در جای خشک نگهداری کنید .

برخی از خطاهای و راه حل ها

نوع خطا	راه حل
1) چراغ توان روشن نیست ، فن کار نمی کند ، خروجی جوشکاری نداریم	(1) سوئیچ توان خراب شده است . (2) شبکه برق قطع است . (3) کابل ورودی اتصال کوتاه شده است .
2) چراغ توان روشن است ، فن کار نمی کند ، خروجی جوشکاری نداریم	(1) ولتاژ شبکه شهری پایدار نیست . (2) سوئیچ توان در فاصله زمانی کوتاه قطع و وصل شده است ، لذا رله اضافه ولتاژ عمل کرده . بنابراین دستگاه را برای چند دقیقه خاموش کنید و مجدداً روشن کنید . (3) کانکتورهای پایین دستگاه شل بسته شده اند ، آنها را محکم کنید . (4) رله 24 ولت روی برد پایینی آسیب دیده ، آنرا تست کنید و در صورت نیاز تعویض نمائید . (5) قطعات الکترونیکی بردها آسیب دیده لذا با نمایندگی های مجاز تماس حاصل فرمائید .
3) فن کار می کند ، چراغ وضعیت غیر عادی روشن نیست ، الکتریسیته آزاد نمی کند ، و قوس با مالش ایجاد نمی شود	(1) اتصالات داخلی دستگاه را بررسی نمائید . (2) کابل کنترل تورج آسیب دیده . (3) قطعات الکترونیکی بردها آسیب دیده لذا با نمایندگی های مجاز تماس حاصل فرمائید .
4) چراغ وضعیت غیر عادی روشن نیست ، الکتریسیته HF آزاد می شود ، خروجی جوشکاری نداریم	(1) کابل کنترل تورج آسیب دیده . (2) کابل زمین شکسته شده یا به قطعه کار متصل نیست . (3) کانکتور ترمیナル خروجی مثبت یا کانکتور گاز تورج به دستگاه جوش شل بسته شده است .
5) چراغ وضعیت غیر عادی روشن نیست ، الکتریسیته آزاد نمی شود ، قوس با مالش شروع می شود .	(1) کابل اولیه ترانس شروع کننده قوس بخوبی متصل نشده است ، لطفاً آنرا محکم کنید . (2) تنگستن تورج اکسیده شده یا اینکه فاصله آن تا قطعه کار زیاد است ، لذا فاصله را حدوداً 1mm در نظر بگیرید و لایه اکسیده بوجود آمده را پاک کنید . (3) سوئیچ دو وضعیتی MMA/TIG خراب شده ، لذا آنرا تعویض نمائید . (4) بعضی از قطعات مدار شروع کننده قوس HF آسیب دیده ، لذا آنها را تعویض نمائید .